


UHHKE SIMPLE LIPUMASTI PAIGALDUSE JUHEND

1. Loodi keermelattide küljes olevad alumised M18 paarismutrid ühele kõrgusele. Pane nende peale M18 seib.
2. Tõsta vundamendist väljaoluvate keermelattide otsa masti terasest sokkel, pane lattide otsa M18 seibid ja kinnita sokkel mutritega vundamendi külge.
3. Kontrolli loodiga, et sokkel oleks igast küljest vaadatuna vertikaalne. Vajadusel reguleeri kinnitusmutreid.
4. Pane masti puitosa alumises osas olevasse D20 avasse roostevabad puksid ja nende alla D60 seibid. Pane puksidest läbi M12 keermelatt ning selle otstesse O-kummitihend, M12 seib ja kübarmutter.



5. Tõsta puitmast sokli harude vahele ja lase vajuda masti küljes olevatel puksidel pesasse. Keera nr 19 võtmega kergelt kinni M12 kübarmutrid.

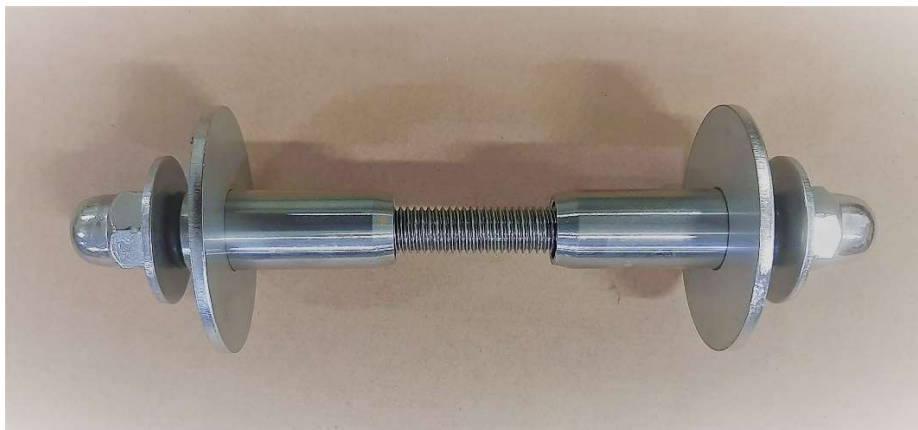

6. Kinnita masti otsa kübar, keerates kübara poldi otsa.



7. Lükka mast püsti.

NB! Ohutuse pärast tuleb mast püsti lükata vähemalt kahe inimesega - masti tagasilangemise ja selle alla jäämise oht!

8. Las üks inimene toetab masti, teine kinnitab kahe M6 seibi + poldiga sokli külge puidust masti alumise otsa fikseeriva plaadi.



9. Pinguta kinni M12 kübarmutrid.

10. Kinnita lipp või vimpel karabiinide külge ning heiska see. Tõmba lipunööri pingule ning keri üleliigne nööri knaabi ümber, tehes nööri kaheksaid.

